







Tab. nr 5. Ekspertyza dendrologiczna wybranych drzew zabytkowego parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Opinogórze

Lp.	Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 130 cm			Wysokość [m]	Zasięg korony [m]	Kształt korony/pokrój drzewa	Wady anatomiczne	Ubytki i uszkodzenia	Uwagi ogólne (organizmy chronione, zalecenia)	Statyka	Gospodarka	Zalecenia			Lokalizacja			Ocena witalności korony drzewa wg skali Roloffa [Skalę: 0, 1, 2, 3]	Ocena statyki drzewa [Skalę: 0, 1, 2, 3]	Ocena stanu drzewa [Skalę: dobry, średni, zły]	Określenie przyczyn "złego" stanu danego drzewa	OCENA RYZYKA W OTOCZENIU DRZEWA				
				Zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych	Stopień pilności prac (Prace pilne: Do 30.11.2022 r.; Do końca i kw. 2023 r.; Prace pilne po każdym zdarzeniu typu "silo wysza")	NR DZIAŁKI									Ark. mapy [Rys. nr 1.]	Siedlisko (1.Bliisko budynku, 2.Nawierzchnia, 3.Gleba naturalna, 4.Instalacje podziemne, 5.Zmiana poziomu, 6.Zagęszczenie, 7.Zalewanie, 8.Płytko)	Ekspozycja na wiatr (1.Ryzyko niskie, 2.Ryzyko wysokie)	Otoczenie drzewa/zagrozone obiekty w zasięgu upadającego drzewa (1.Budynki, 2.Parking, 3.Ruch kołowy, 4.Ruch pieszy, 5.Rekreacja, 6.Ogrodzenie, 7. Inne drzewa)	A. UŻYTKOWANIE (1.Brak, 2.Rzadkie, 3.Częste, 4.Ciępłe)	B. PRAWDOPODOBIEŃSTWO UPADAJĄCYCH CZĘŚCI (1.Wysokie, 4.Bardzo wysokie)					C. WIELKOŚĆ UPADAJĄCYCH CZĘŚCI (1.<15cm, 2.15-45cm, 3.45-75cm, 4.>75cm)	SUMA (A.+B.+C.)			
																											I	II	III
82.	346	Grab pospólny	<i>Carpinus betulus</i>	168			20	10	Owalna	Brak	Posusz średni 10 %, owocniki huby na pniu, liczne dziuple	Do obniżenia korona	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	2	2,3.	1.	3,4,5,7.	1	1	dobry	Na skutek warunków atmosferycznych - w wyniku działania wiatru i wody; możliwość uszkodzeń mechanicznych w przeszłości	4.	2.	2.	8.
83.	347	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	162			20	10	Owalna	Brak	Posusz średni 40 %	Do obniżenia korona, 3 gniazda w koronie - gawron	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2,6	Do 30.11.2022 r.	36	2	2,3.	1.	3,4,5,7.	2	2	średni	Duży posusz i częsty ruch pieszy; powodem mogą być warunki atmosferyczne	4.	3.	2.	9.
84.	348	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	121			22	10	Owalna	Brak	Posusz średni 20 %	Do obniżenia korona, 3 gniazda w koronie - gawron	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	2	2,3.	1.	3,4,5,7.	1	1	dobry	Duży posusz i częsty ruch pieszy; powodem mogą być warunki atmosferyczne	4.	2.	1.	7.
85.	349	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	183			22	10	Owalna	Brak	Posusz średni 20 %	Do obniżenia korona, 7 gniazd w koronie - gawron	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	2	2,3.	1.	3,4,5,7.	1	2	średni	Duży posusz i częsty ruch pieszy; powodem mogą być warunki atmosferyczne	4.	3.	2.	9.
86.	351	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	197			22	10	Brak wyraźnej korony	Dwa prowadniki w kształcie litery "Y"	Posusz średni 10 %, dziupla kominowa, zgłębiona miękka i twarda, owocniki grzybowe na pniu	Jeden z prowadników wyłamany na wys. 1,5 m, drugi na wys. 15 m również wyłamany	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne; 13 - wg zaleceń KZ	36	2	2,3,4.	2.	4,5,7.	2	3	zły	Wykonanie wykupu pod instalację podziemną oraz czynnik atmosferyczny - złamanie jednego z prowadników	4.	4.	3,4.	15.
87.	358	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	302			25	16	Owalna	Dwa prowadniki w kształcie litery "Y"	Posusz średni 10 %, uschnięty konar na wys. 15 m, u nasady korony wypróchnienia i obcięty jeden orowadnik	Mech rokietańnik, 3 gniazda w koronie - gawrona, konieczne wiązania w koronie	Zachwiana	Do pielęgnacji i obserwacji	1, 2, 8	Do 30.11.2022 r.	36	6	2,3,5,6.	1.	4,5,7.	1	0	dobry	Drzewo poddane ekspertyzie ze względu na wady anatomiczne i częsty ruch pieszy	4.	2.	4.	10.
88.	374	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	252			22	10	Owalna	Brak	Posusz średni 20 %, dziupla kominowa na pniu	Mech rokietańnik, gniazdo gołębia grzywacza na wys. 3 m	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	3	3.	1.	5.	1	1	dobry	Na skutek warunków atmosferycznych - w wyniku działania wiatru i wody; możliwość uszkodzeń mechanicznych w przeszłości	2.	3.	3.	9.
89.	379	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	266			23	15	Owalna	Dwa prowadniki w kształcie litery "Y"	Brak	Drzewo pokryte w 80 % bluszczem, zalecane elastyczne wiązania między prowadnikami - w koronie	Zachwiana	Do pielęgnacji	1	Do 30.11.2022 r.	36	3; 7	1,2,3,5.	2.	1,4,5.	1	2	średni	Drzewo poddane ekspertyzie ze względu na wady anatomiczne i częsty ruch pieszy; bluszcz utrudnia diagnostykę; drzewo poddane ekspertyzie ze względu na wady anatomiczne	4.	3.	4.	11.
90.	380	Świerk pospólny	<i>Picea abies</i>	238			27	10	Stożkowata	Brak	Posusz średni 10 %	Bluszcz, drzewo cenne przyrodniczo	Prawidłowa	Do pielęgnacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	7	1,2,3,5.	1.	1,4,5.	0	0	dobry	Drzewo poddane ekspertyzie ze względu na częsty ruch pieszy	4.	1.	3.	8.
91.	381	Świerk pospólny	<i>Picea abies</i>	190			26	10	Stożkowata	Brak	Posusz średni 10 %	Drzewo cenne przyrodniczo	Prawidłowa	Do pielęgnacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	7	1,2,3,5.	1.	1,4,5.	0	0	dobry	Drzewo poddane ekspertyzie ze względu na częsty ruch pieszy	4.	1.	2.	7.
92.	422	Orzech czarny	<i>Juglans nigra</i>	283			23	15	Owalna	Brak	Posusz średni 10 %, dziupla kominowa, wypróchnienia na pniu, wyciek	Drzewo cenne przyrodniczo	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	6	2,3,4.	1.	4,5,7.	1	1	dobry	Na skutek warunków atmosferycznych - w wyniku działania wiatru i wody; możliwość uszkodzeń mechanicznych w przeszłości	4.	2.	2.	8.
93.	423	Orzech czarny	<i>Juglans nigra</i>	256			23	15	Owalna	Brak	Posusz średni 10 %, dziupla kominowa, wypróchnienia w odłomku, ubytek pnia 50%, uschnięte liczne konary w koronie wypróchnienia na pniu, wyciek	Zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	2,3,4.	2.	4,5,7.	2	3	zły	Wykonanie wykupu pod instalację podziemną oraz uszkodzenia mechaniczne kory w odłomku	4.	4.	3,4.	15.
94.	424	Orzech czarny	<i>Juglans nigra</i>	253			26	15	Owalna	Brak	Posusz średni 20 %, dziupla kominowa	Drzewo cenne przyrodniczo	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	6	2,3,4.	1.	4,5,7.	2	2	średni	Na skutek warunków atmosferycznych - w wyniku działania wiatru i wody; możliwość uszkodzeń mechanicznych w przeszłości	4.	3.	3.	10.
95.	429	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	164			18	10	Owalna	Brak	Złamany uschnięty wierzchołek	Do redukcji korona	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	6	2,3,4.	1.	4,5,7.	2	2	średni	złamane konary i wniknięcie patogenów	4.	3.	2.	9.
96.	431	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	272			25	16	Owalna	Drzewo pochylone 10°	Posusz średni 10 %, dziupla kominowa w pniu, wyciek, złamany konar w koronie	2 gniazda w koronie - gawrona, dwie dziuple dziecięła na wys. 2 m	Zachwiana	Do pielęgnacji i obserwacji	2, 8	Do 30.11.2022 r.	36	6	2,3,4.	1.	4,5,7.	2	2	średni	Na skutek warunków atmosferycznych - w wyniku działania wiatru i wody; możliwość uszkodzeń mechanicznych w przeszłości	4.	3.	3.	10.
97.	449	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	167			15	10	Owalna	Drzewo pochylone 20°	Posusz średni 10 %, uszkodzenia mechaniczne kory po upadku sąsiedniego drzewa	1 gniazda w koronie - gawrona, mech rokietańnik	Zachwiana	Do pielęgnacji	2	Do 30.11.2022 r.	36	6	3.	1.	4,5.	1	1	dobry	Uszkodzenie mechaniczne pnia i rozwój patogenów; drzewo poddane ekspertyzie ze względu na wady anatomiczne i częsty ruch pieszy	4.	1.	2.	7.
98.	453	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	217			25	10	Owalna	Drzewo pochylone 10°	Posusz średni 10 %, liczne złamane konary w koronie, wypróchnienia, zgorzel kory	Mech rokietańnik, 4 gniazda w koronie - gawron	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	3,4.	2.	4,5,7.	2	2	zły	Wykonanie wykupu pod instalację podziemną oraz działalność szkodników (drwalniki)	4.	4.	3,4.	15.
99.	456	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	144			15	9	Korona w kształcie litery "Y"	Dwa prowadniki w kształcie litery "Y"	Uschnięte konary w koronie	Mech rokietańnik	Prawidłowa	Do pielęgnacji	8	Do 30.11.2022 r.	36	7	2, 3.	1.	4, 5.	1	1	dobry	Drzewo poddane ekspertyzie ze względu na wady anatomiczne i częsty ruch pieszy	2.	3.	1,3.	10.
100.	486	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	222			25	15	Owalna	Brak	Drzewo zamierające, liczne wypróchnienia, zgorzel kory	2 gniazda w koronie - gawrona, mech rokietańnik, zalecane obniżenie korony	Prawidłowa	Do pielęgnacji i obserwacji	2,6	Do 30.11.2022 r.	36	6	3, 4.	1.	4,5,7.	2	1	średni	Warunki atmosferyczne oraz działalność szkodników (drwalniki)	2.	4.	3.	9.
101.	512	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	235			23	15	Owalna	Brak	Posusz średni 70 %, drzewo zamierające, zgorzel kory u nasady pnia, dziupla kominowa w pniu, liczne wypróchnienia w koronie	Zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia	Znacznie zachwiana	Do usunięcia	9, 13	9 - prace pilne; 13 - wg zaleceń KZ	36	6	3.	2.	4,5.	2	3	zły	Możliwe obniżenie wód podziemnych i uszkodzenia mechaniczne na pniu w przeszłości	2.	4.	3,4.	13.
102.	521	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	282			25	15	Owalna	Drzewo pochylone 15°	Posusz średni 20 %, dziupla kominowa, złamany wierzchołek	Zalecana redukcja korony, mech rokietańnik, nabieg korzeniowy, 3 gniazda w koronie - gawron	Zachwiana	Do pielęgnacji i obserwacji	2, 6, 7	Do 30.11.2022 r.	36	6	3.	1.	4,5,7.	2	1	średni	Na skutek warunków atmosferycznych - w wyniku działania wiatru i wody; możliwość uszkodzeń mechanicznych w przeszłości	2.	4.	4.	10.

Legenda

